



Anwendungsverfahren

Beschichten mit Kiehl-Legnodur-Titan 2.0



Schritt 1: Wetter & Allgemeines

Hohe Luftfeuchtigkeit: Lange Trocknungszeiten!

Zu geringe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen: Zu kurze Trocknungszeiten!



Zugluft vermeiden! Klimaanlage und Fußbodenheizung abschalten.

Restfeuchte in den Belägen kann dazu führen, dass Pflegefilme abpodern.



Schritt 2: Geräte zum Auftragen der Beschichtung

Flachmopp, Wischwiesel, Schwammklammer oder spezielle Auftragsgeräte. Sauberen Bezug anfeuchten, gut auspressen und ausschleudern.



Schritt 3: Angrenzende Bereiche schützen

Kleben Sie Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse, Möbel und angrenzende Bodenflächen gründlich mit geeignetem Klebeband ab.



Schritt 4: Kiehl-Legnodur-Titan 2.0 anmischen

Geben Sie den Kiehl-Durator vollständig in den Kiehl-Legnodur-Titan 2.0 Kanister. Verschließen Sie den Kanister sorgfältig und schütteln Sie den Kanister gründlich auf. Kennzeichnen Sie den Kanister z.B. mit +Durator 9.00Uhr.



Hinweis:

Die mit Kiehl-Durator versehene Beschichtung hat eine Topfzeit von ca. 8 Stunden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist das Produkt unbrauchbar.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Beschichten mit Kiehl-Legnodur-Titan 2.0



Schritt 5: Kiehl-Legnodur-Titan 2.0 auftragen

Kanister gut schütteln und ca. 250 ml der Beschichtung auf den Boden gießen. Um das Produkt tropffrei aus der Kanne zu gießen, Kanister einfach schräg halten. Stets ein Tuch bereithalten, um Tropfen aufzunehmen.

Arbeiten Sie immer zur Tür hin, niemals von der Tür weg! Beschichtungen immer nass in nass verarbeiten! Produkt mit Auftragsgerät aufnehmen und sofort in einer systematischen „8“-er Bewegung verteilen. Bei Bedarf Produkt nachgießen und sofort verarbeiten. Die Flächen dürfen bis zur vollständigen Abtrocknung nicht begangen werden.



Schritt 6: Trocknungszeit

Je nach Wetterlage und verarbeitetem Produkt, Beschichtung 30-90 Minuten trocknen lassen. Erst dann die nächsten Aufträge, wie unter 3 beschrieben, durchführen. Während der Trocknungszeiten Wischbezüge in einen Plastikbeutel geben, um ein Antrocknen zu vermeiden. Kanister sorgfältig verschließen.



Schritt 7: 2. Schicht auftragen

Nachdem die erste Schicht vollständig abgetrocknet ist, bringen Sie wie weiter oben beschrieben eine weitere Lage der Beschichtung auf. Vor dem Auftrag Kanister erneut kräftig aufschütteln.

Schritt 8: Reinigung der Arbeitsgeräte

Auftragsgeräte mit feuchtem Tuch reinigen. Wischbezüge in klarem Wasser ausspülen und zum Waschen geben.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.